
 


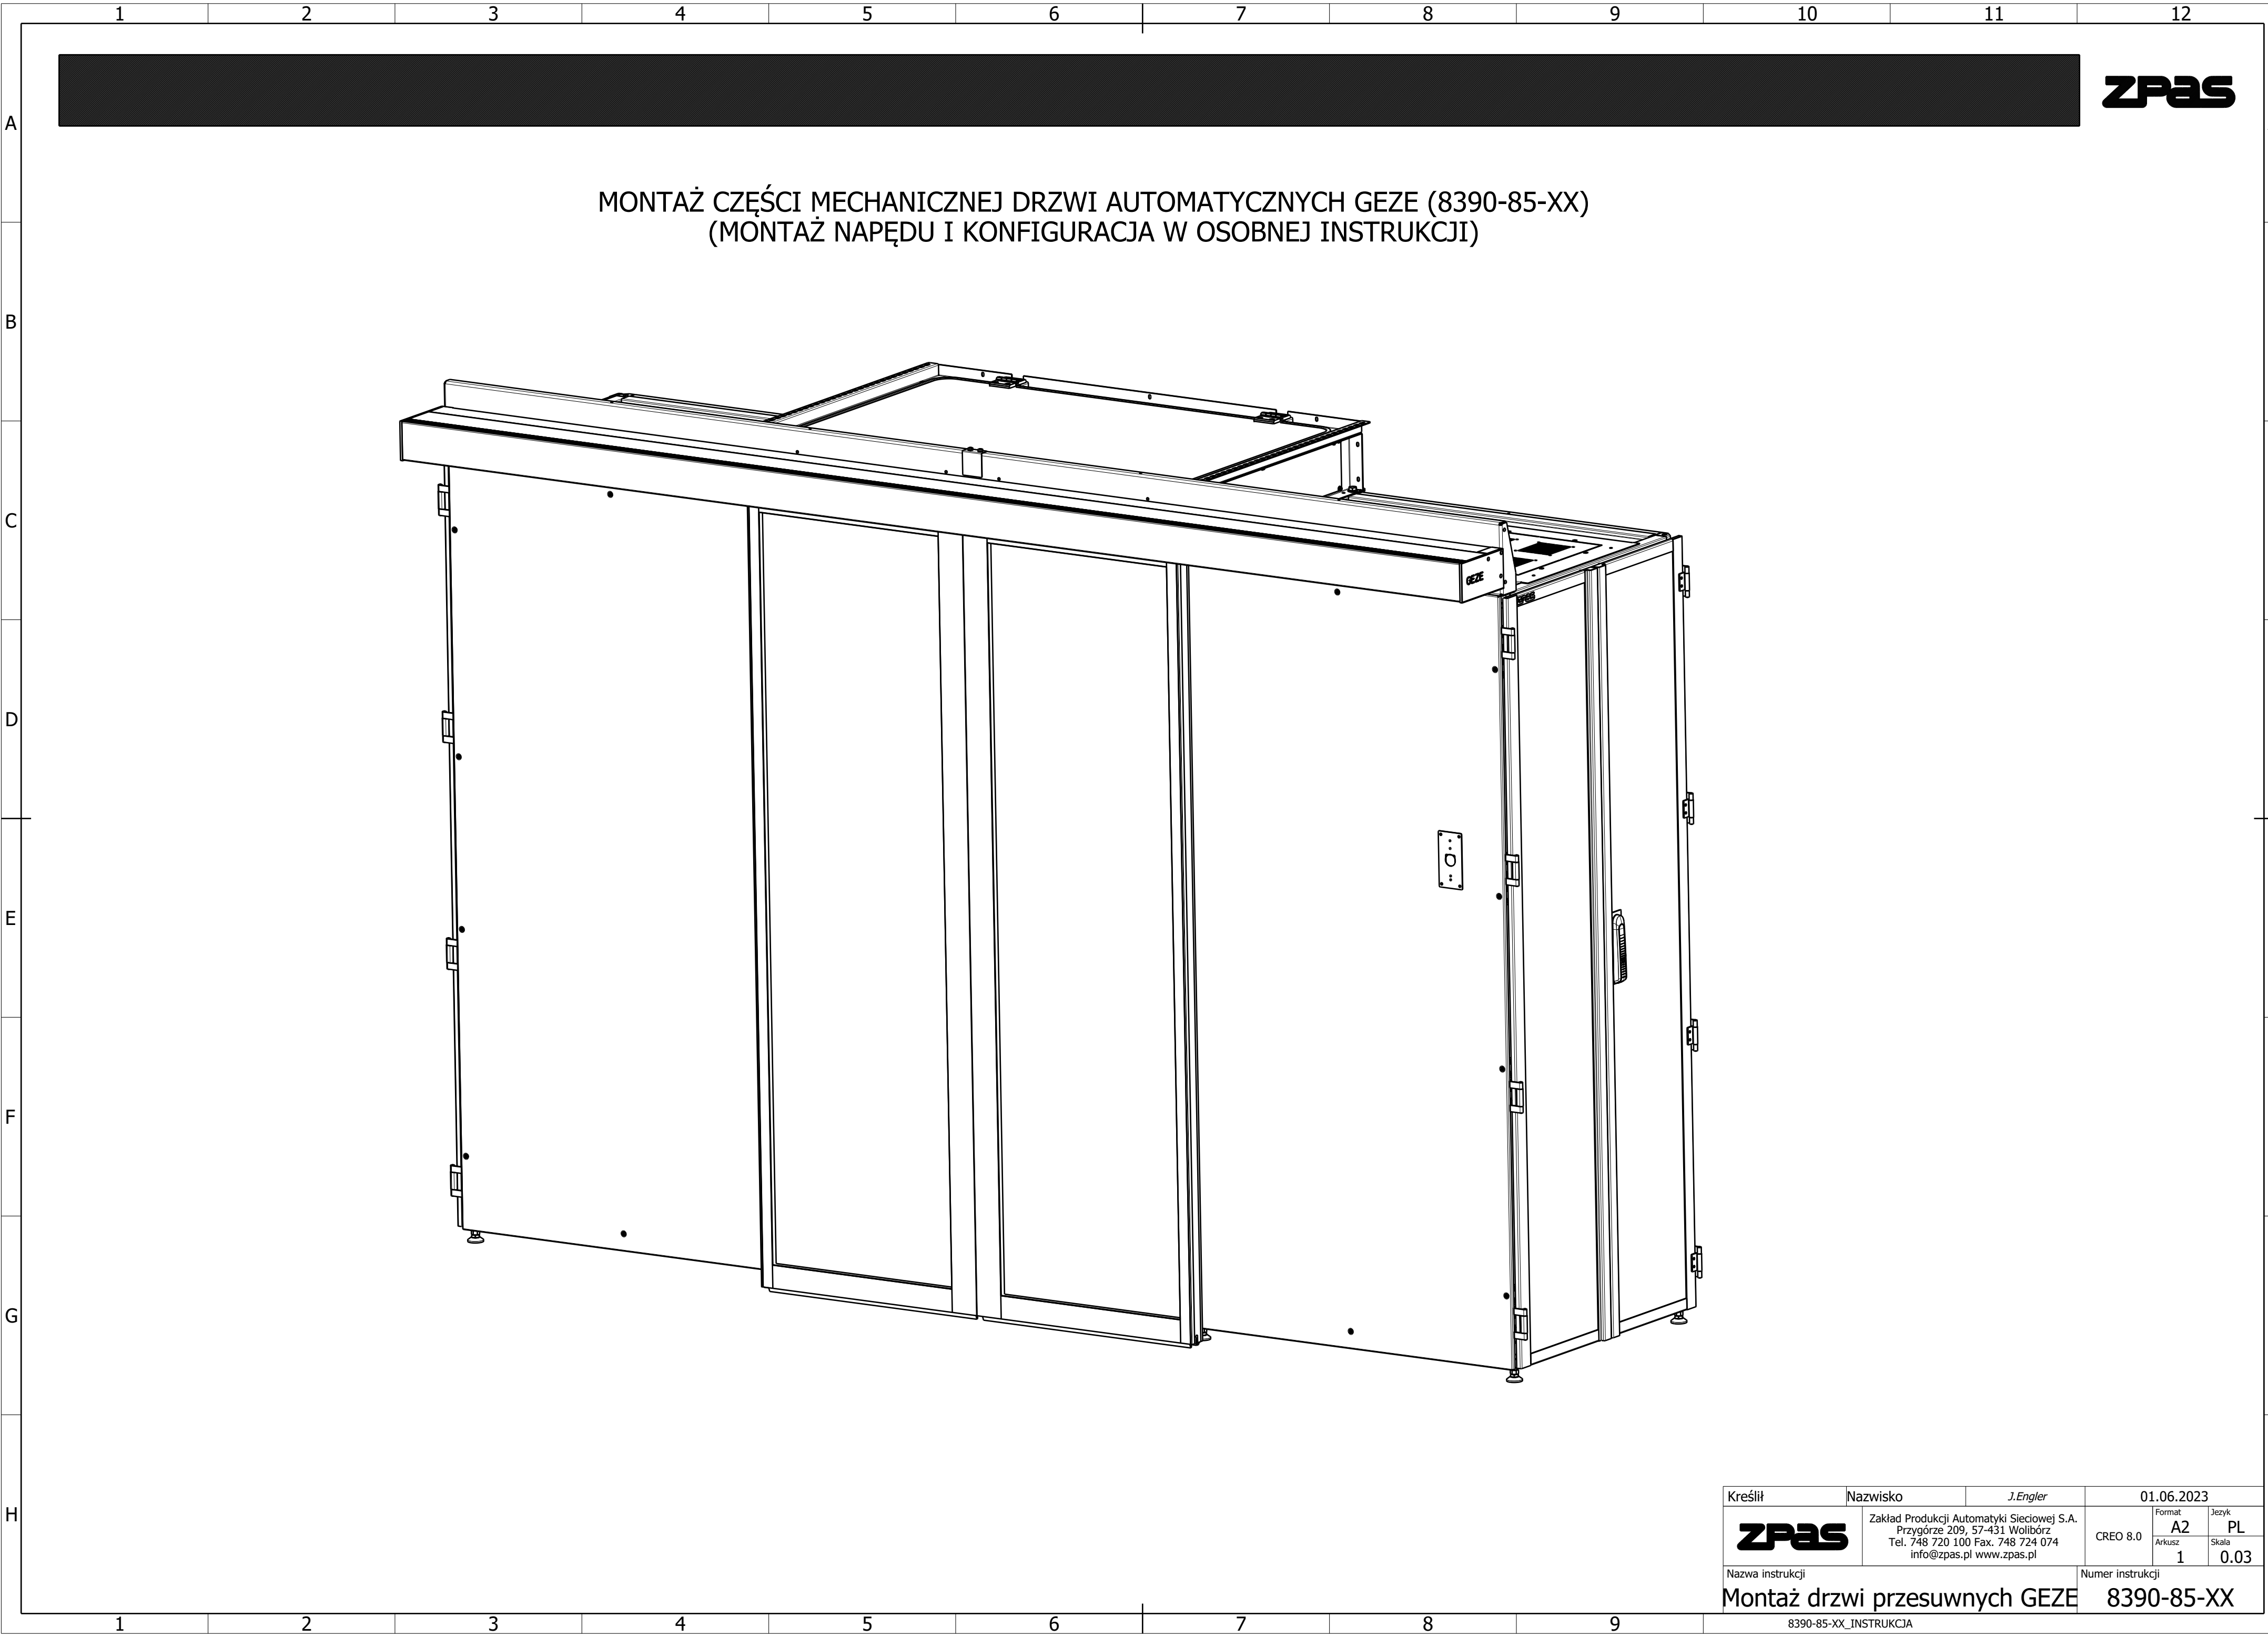

MONTAŻ CZĘŚCI MECHANICZNEJ DRZWI AUTOMATYCZNYCH GEZE (8390-85-XX)
(MONTAŻ NAPĘDU I KONFIGURACJA W OSOBNEJ INSTRUKCJI)



Kreślił	Nazwisko	J.Engler	01.06.2023			
	Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl		CREO 8.0	Format	Język	
				A2	PL	
Arkusz			Skala			
1			0.03			
Nazwa instrukcji			Numer instrukcji			
Montaż drzwi przesuwanych GEZE			8390-85-XX			

Własność ZPAS S.A. Kopowanie, przekazywanie osobom trzecim bez zezwolenia zabronione.

KROK 1 (USTAWIANIE SZAF, MONTAŻ DACHÓW, MONTAŻ OSŁON BOCZNYCH)

PRZED MONTAŻEM DRZWI PRZESUWNYCH NALEŻY USTAWIĆ SZAFY W RZĘDACH, WYPOZIOMOWAĆ JE, POŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ ŁĄCZNIKAMI I ZAMONTOWAĆ DACHY BOKSU
(PATRZ INSTRUKCJE: SZAFKA Z-SERVER, ŁĄCZENIE SZAF, INSTRUKCJA BOKS Z-SERVER)

DO WSTĘPNEGO ZAWIESZENIA
OSŁON WYKORZYSTAĆ WIESZAKI
ZACZEPIAJĄC JE O SŁUP SZKIELETU

MONTAŻ OSŁON ROZPOCZĄĆ OD
PRZYKRĘCENIA UCHWYTÓW PIONOWYCH (8 SZT.)
I POZIOMYCH (2 SZT.) DO SZKIELETU


ZABUDOWA DC JEST DOSTOSOWANA
DO SZEROKOŚCI KORYTARZA 1200mm.
RZĘDY SZAF NALEŻY USTAWIĆ W ODLEGŁOŚCI
1200mm (ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SZKIELETAMI
SZAF - PATRZ POWYŻEJ).


UCHWYTY PIONOWE (8 SZT./OSŁONĘ
WKREŚ SAMOFORMUJĄCY M6 Z ŁBEM
STOŻKOWYM - BIT TORX T25)

PROFIL USZCZELNIAJĄCY MONTOWAĆ RAZEM Z OSŁONĄ
ZA POMOCĄ WKREŚTÓW M6 Z ŁBEM WALCOWYM Z ZAGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM (BIT PH)

ZASŁEPKA

KROK 2 (MONTAŻ WSPORNIKÓW SZYNY JEZDNEJ)

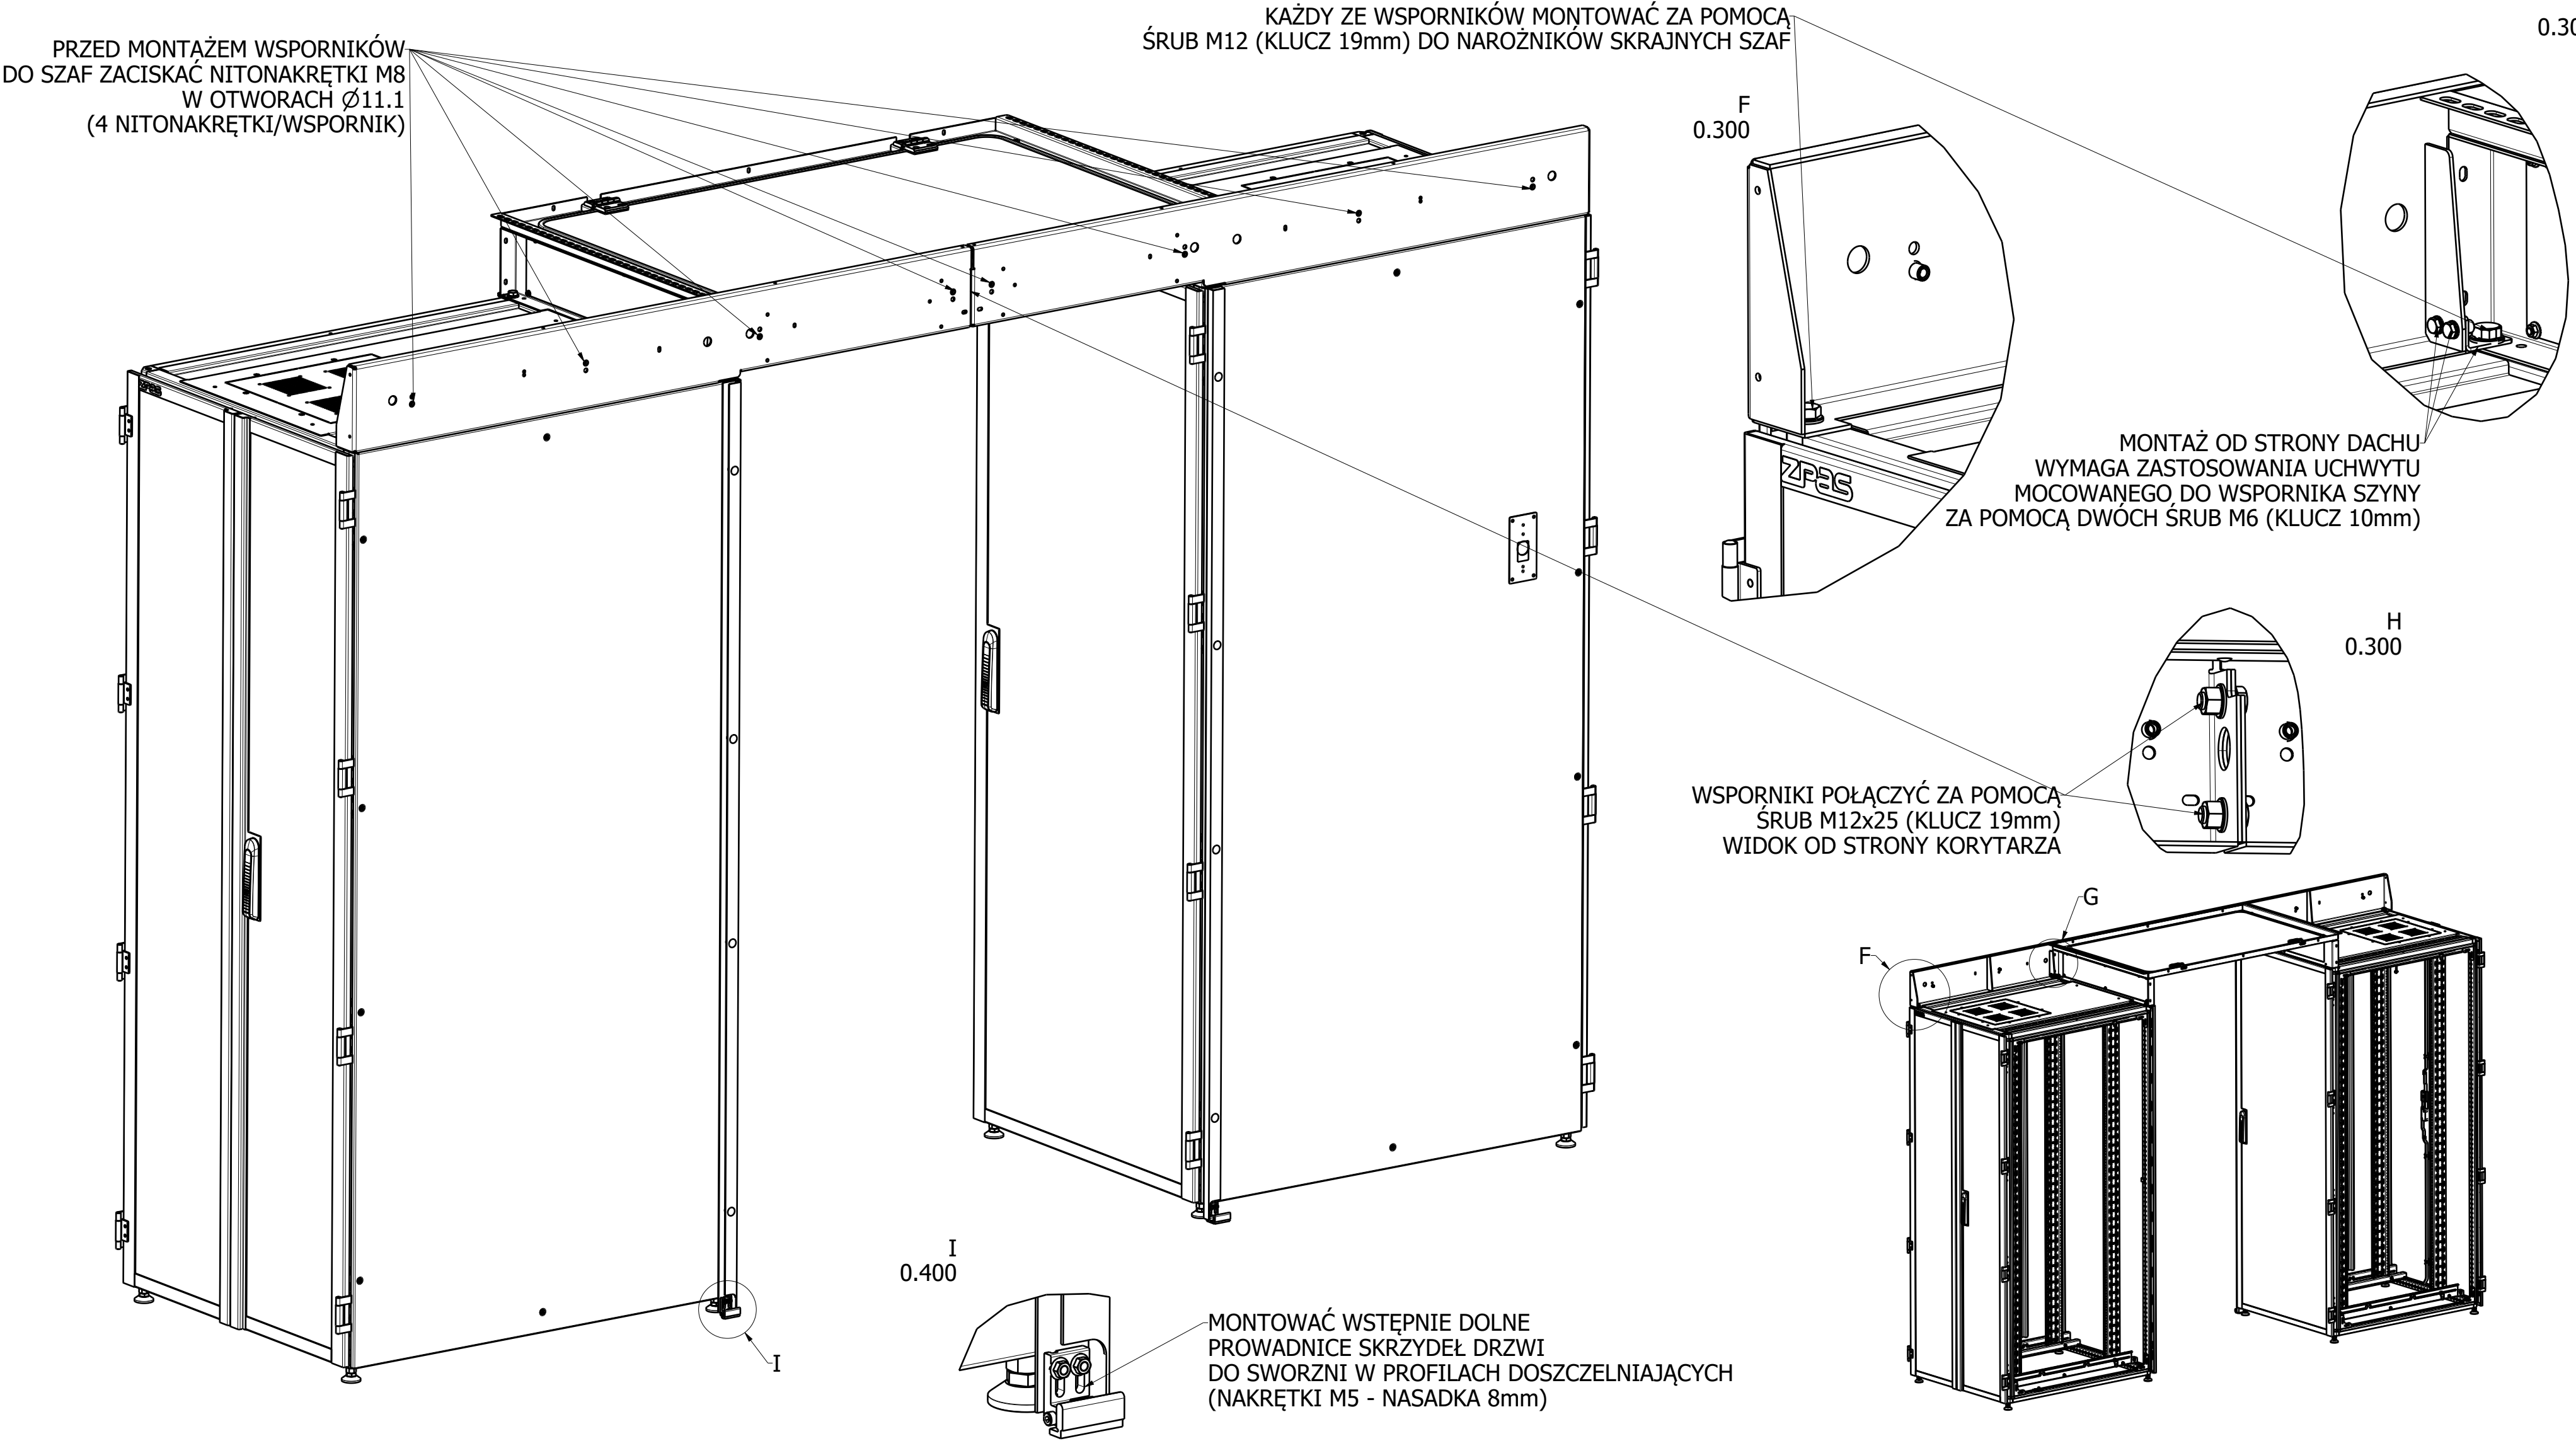

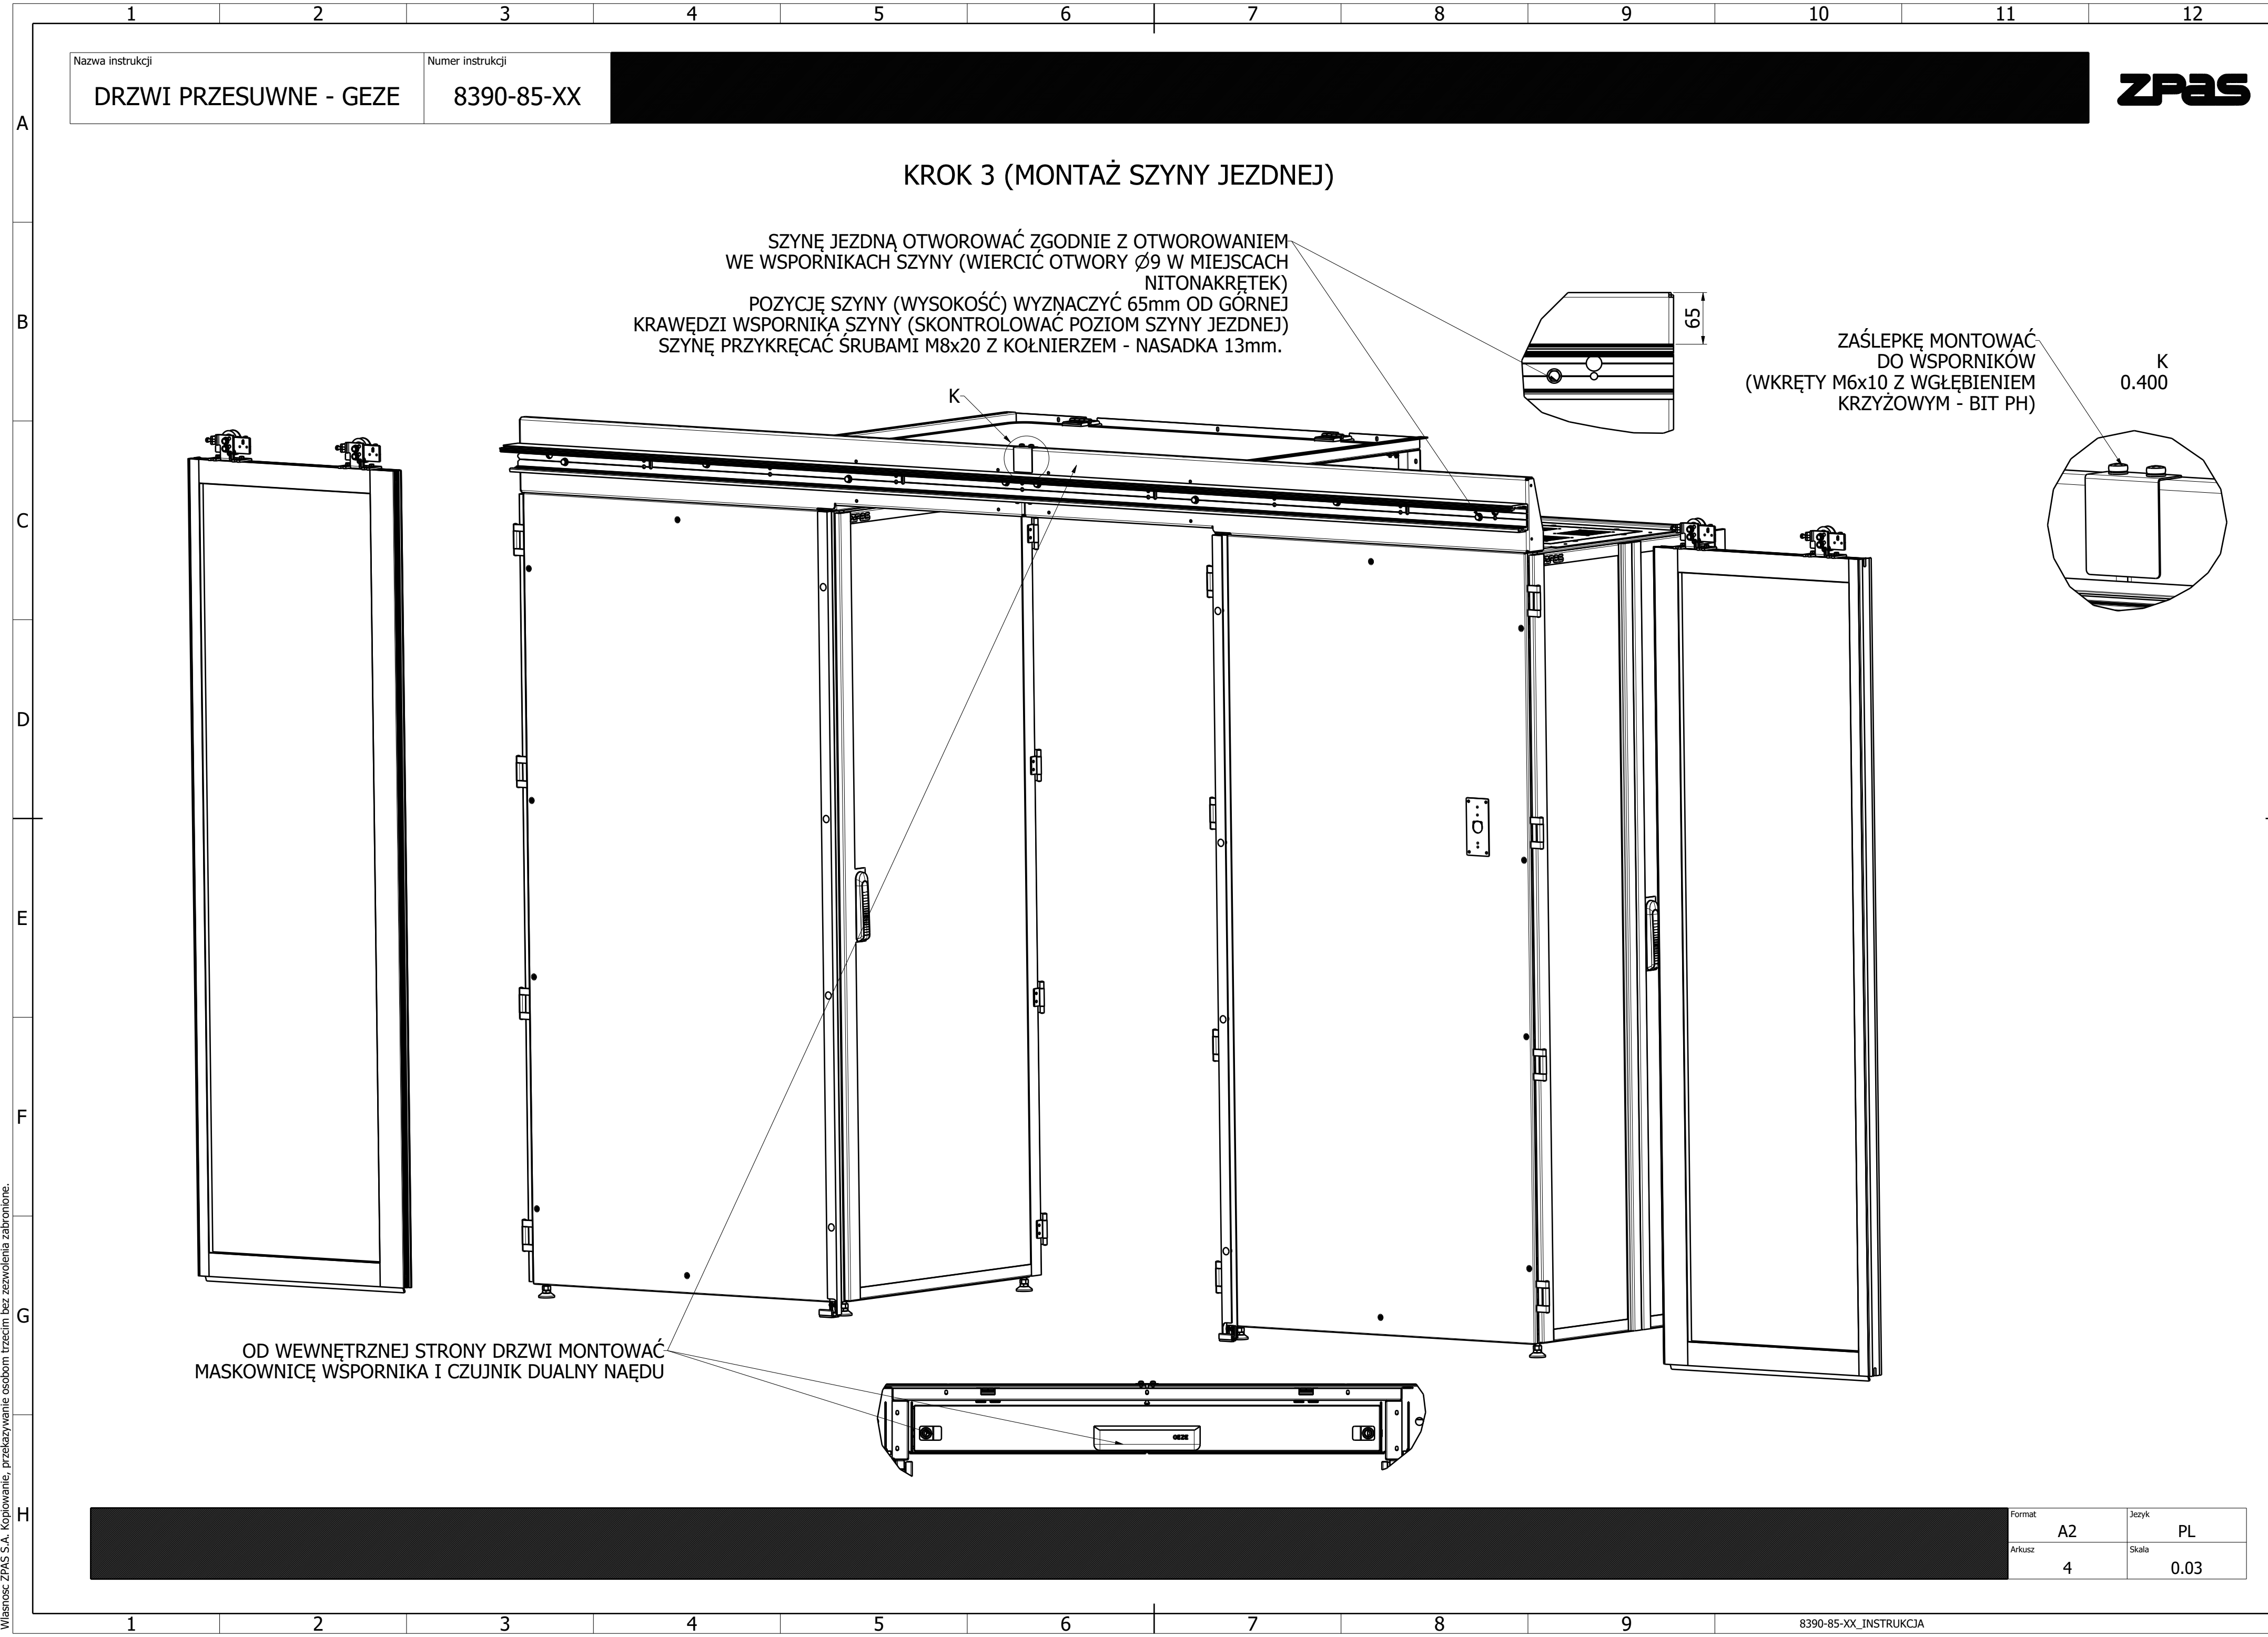

KROK 3 (MONTAŻ SZYNY JEZDNEJ)

SZYNE JEZDĄ OTWOROWAĆ ZGODNIE Z OTWOROWANIEM
WE WSPORNIKACH SZYNY (WIERCIĆ OTWORY Ø9 W MIEJSCACH
NITONAKRĘTEK)
POZYCJĘ SZYNY (WYSOKOŚĆ) WYZNACZYĆ 65mm OD GÓRNEJ
KRAWĘDZI WSPORNIKA SZYNY (SKONTROLOWAĆ POZIOM SZYNY JEZDNEJ)
SZYNE PRZYKRĘCAĆ ŚRUBAMI M8x20 Z KOŁNIERZEM - NASADKA 13mm.

ZAŚLEPKĘ MONTOWAĆ
DO WSPORNIKÓW
(WKRETY M6x10 Z WGŁĘBIENIEM
KRZYŻOWYM - BIT PH)

OD WEWNĘTRZNEJ STRONY DRZWI MONTOWAĆ
MASKOWNICĘ WSPORNIKA I CZUJNIK DUALNY NAĘDU